

Instrukcja obsługi i lista części zamiennych

Inżektor OptiFlow (typ IG06)

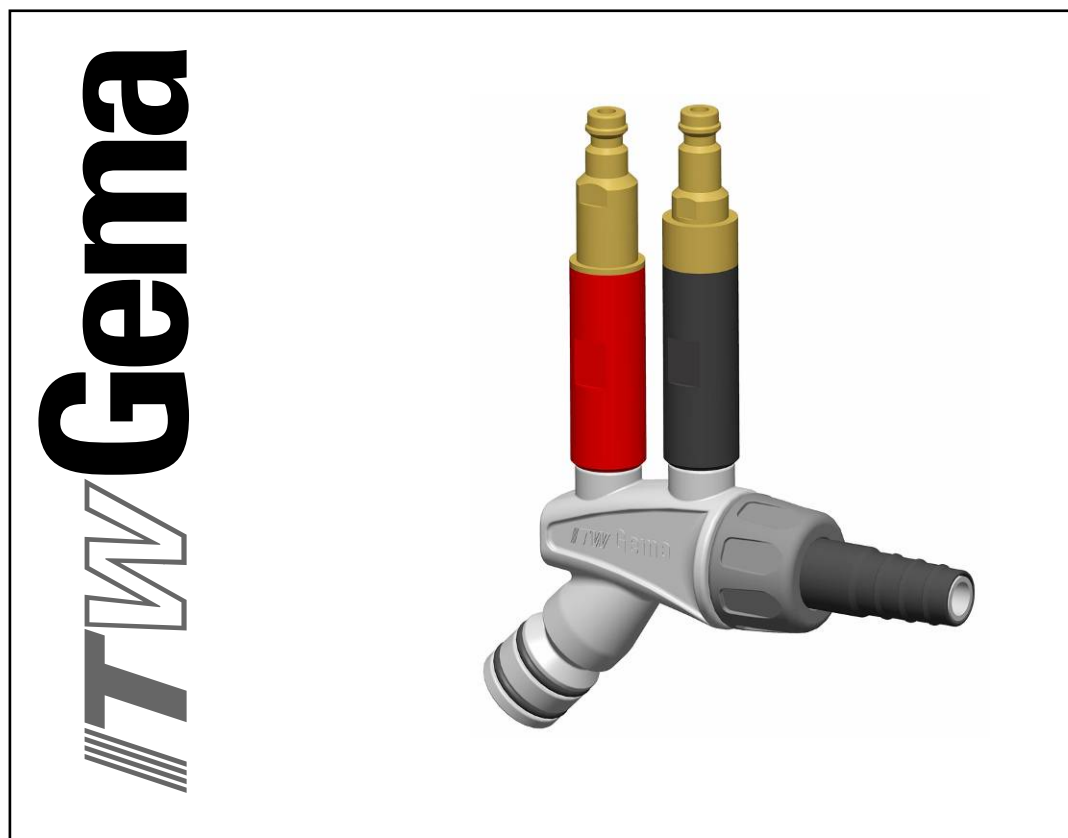

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji użytkownika

Dokumentacja OptiFlow (typ IG06)

© Prawa autorskie 2006 ITW Gema GmbH

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Publikacja chroniona prawem autorskim. Kopiowanie bez autoryzacji jest niedozwolone. Żadna z części tej publikacji nie może być reprodukowana, kopiowana, tłumaczona lub transmitowana w jakiegokolwiek formie, ani w całości ani częściowo bez pisemnej zgody firmy ITW Gema GmbH.

OptiFlex, OptiTronic, OptiGun, EasyTronic, EasySelect, EasyFlow, OptiStar, OptiSelect, OptiFlow i SuperCorona są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy ITW Gema GmbH.

OptiMatic, OptiMove, OptiMaster, OptiPlus, PowerClean, Precise Charge Control (PCC), MultiTronic oraz Gematic są znakami towarowymi firmy ITW Gema GmbH.

Wszystkie inne nazwy produktów są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich poszczególnych właścicieli.

W tej instrukcji jest zrobione odniesienie do różnych znaków towarowych i zarejestrowanych znaków towarowych. Takie odniesienia nie oznaczają, że producenci, o których mowa aprobują lub są w jakikolwiek sposób związani przez tę instrukcję. Usiłujemy zachować zapis ortograficzny znaków towarowych i zarejestrowanych znaków towarowych właścicieli praw autorskich.

Cała nasza wiedza i informacje zawarte w tej publikacji były aktualizowane i ważne w dniu oddania do druku. Firma ITW Gema GmbH nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej odnośnie interpretacji zawartości tej publikacji, rezerwuje sobie prawo do rewizji publikacji oraz do robienia zmian jej zawartości bez wcześniejszego zawiadomienia.

Wydrukowano w Szwajcarii

ITW Gema GmbH
Mövenstrasse 17
9015 St.Gallen
Szwajcaria

Tel: +41-71-313 83 00
Fax.: +41-71-313 83 00
Fax.: +41-71-313 83 83

E-Mail: info@itwgema.ch
Homepage: www.itwgema.ch

Spis treści


OptiFlow - inżektor do farb organicznych	3
Zakres stosowania	3
Funkcje inżektora oraz schemat przepływu powietrza	4
Tabela ustawień przepływu powietrza w inżektorze OptiFlow.....	5
Ogólne warunki pracy dla Inżektora OptiFlow	5
Wartości ustawień dla jednostki sterującej OptiFlex 2 CG09 z inżektorem OptiFlow IG06	5
Czyszczenie i obsługa	7
Czyszczenie inżektora	7
Czyszczenie zaworu zwrotnego.....	8
Wymiana tulei wewnętrznej	8
Wyszukiwanie błędów	9
Rozwiązywanie problemów.....	9
Lista części zamiennych	11
Zamawianie części zamiennych	11
Inżektor OptiFlow (typ IG06-P)	12

OptiFlow - inżektor do farb organicznych

Zakres stosowania

Inżektor typu OptiFlow jest używany do transportu farby proszkowej ze zbiornika proszku, do pistoletu. Końcówki inżektora w wersji standardowej są wykonane z PTFE.

Inżektor OptiFlow jest prosty w użyciu i łatwo się go czyści. Odłączanie go od zbiornika proszkowego nie wymaga użycia żadnych dodatkowych narzędzi. Połączenia pneumatyczne działają na zasadzie szybkozłącza i są tak zbudowane, aby nie można było ich zamienić (dla urządzeń ręcznych).

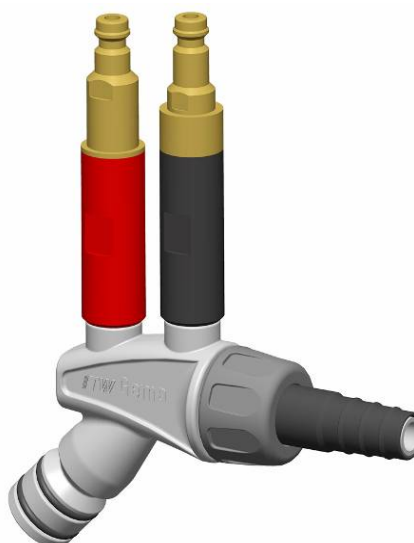


Inżektor OptiFlow (typu IG06) z wtykami typu szybkozłącze do połączeń pneumatycznych




Informacja:

Inżektor jest przeznaczony do używania w następujących strefach. Tylko w połączeniu z węzami proszkowymi z uziemieniem, a wartość rezystancji powinna być niższa, niż 1 MOhm!

Ochrona p. wybuchowa	Strefa
CE  II 3 D	22

Funkcje inżektora oraz schemat przepływu powietrza

Kiedy powietrze przepływa kawitacyjnie przez dyszę w przestrzeni kawitacyjnej wytwarzane jest podciśnienie (patrz rys. poniżej). Powoduje to zasysanie przez rurę ssącą proszku do inżektora - w ten sposób powstaje mieszanina proszku i powietrza.

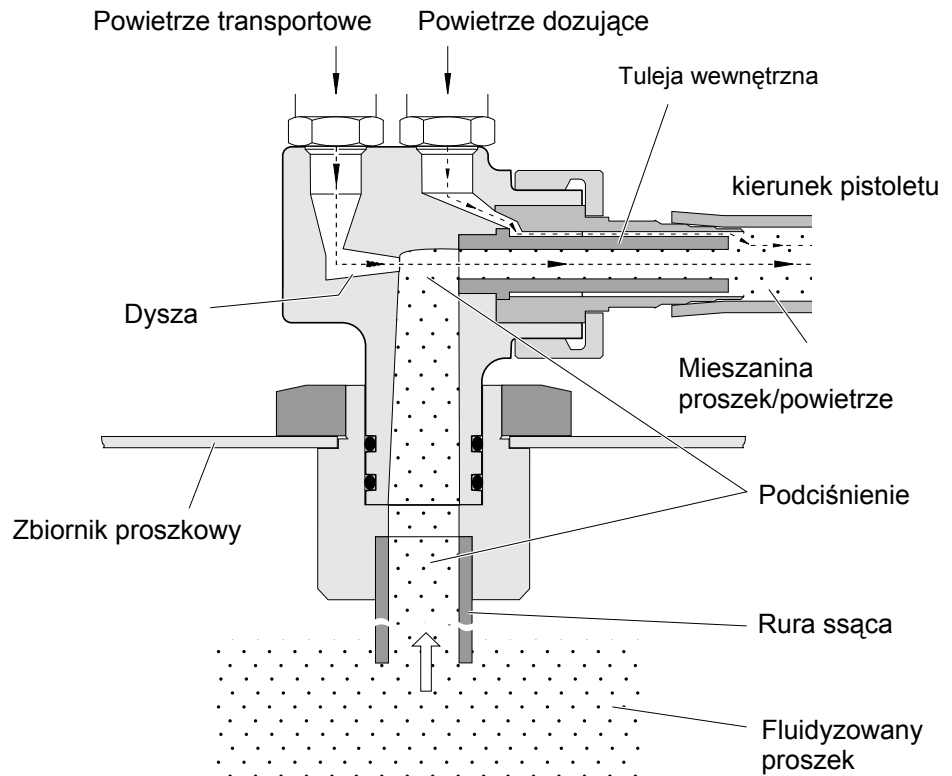

Dzięki przepływowi powietrza mieszanina jest transportowana poprzez wąż proszkowy do pistoletu. Nasycenie mieszaniny proszek / powietrze oraz związany z tym wydatek farby proszkowej, zależy od ciśnienia powietrza transportowego, ciśnienia powietrza dozującego, jakości i rodzaju farby proszkowej, długości i średnicy węża proszkowego oraz ilości przypadkowych zwojów, w jakie wąż się układa, zależność ta uwarunkowana jest także różnicą wysokości położenia pomiędzy pistoletem i inżektorem, a także rodzajem użytej dyszy rozpylającej. Bardzo duże znaczenie ma stan tulei wewnętrznej, ponieważ jej zużycie znacznie wpływa na redukcję wydatku proszku.

Doświadczenia wynikające z zastosowania pneumatycznego transportu materiałów pokazuje, że pneumatyczny transport rozdrobnionych ciał stałych (tzn. proszków farb, tworzyw) przez przewody rurowe, wymaga dostarczenia odpowiedniej ilości powietrza w jednostce czasu. Przy zastosowaniu przewodu o średnicy 11 mm wartość ta wynosi około 4 m³/h. Aby obniżyć wydatek proszku podciśnienie w przestrzeni kawitacyjnej powinno być zredukowane. W tym celu należy zredukować ciśnienie powietrza transportowego, razem z obniżaniem ciśnienia, spada również optymalna ilość powietrza niezbędna do prawidłowego transportu proszku, strumień proszku staje się nieregularny, obserwuje się tzw. "pulsację". Aby zapobiec takiemu zjawisku, podawane jest powietrze dodatkowe tzw. dozujące do momentu, aż całkowita ilość powietrza w wężu proszkowym nie osiągnie jeszcze raz wielkości 4-5 m³/h. Odbyna się to w pełni automatycznie poprzez jednostkę sterującą Gema.

Tabela ustawień przepływu powietrza w inżektorze OptiFlow

Przy ustawianiu optymalnego poziomu wydatku farby proszkowej w jednostce sterującej OptiStar zaleca się ustawienie największego przepływu powietrza całkowitego, a następnie stopniowe jego zmniejszanie do pożądanej ilości. Poniżej przedstawiono wartości przepływu powietrza dla różnych średnic węża proszkowego:

- Wąż proszkowy - typu 74, Ø 10 mm, **3-5 m³/h**
- Wąż proszkowy - typu 66, Ø 11 mm, **4-5 m³/h**

W zależności od wpływu różnych czynników (rodzaj farby, ułożenie węża proszkowego, warunków pokrywania) przy niskim lub bardzo niskim przepływie powietrza całkowitego zaleca się stosowanie standardowego węża proszkowego 74, o średnicy Ø 10mm.

Jeżeli proces technologiczny przewiduje bardzo duży wydatek proszku, wtedy zaleca się zastosowanie węża proszkowego o średnicy (Ø 12 mm).



Informacja:

Jeżeli strumień proszku staje się nieregularny i można zaobserwować tzw. "pulsację" to znaczy, że wartość powietrza całkowitego jest zbyt niska!

Ogólne warunki pracy dla Inżektora OptiFlow

Rodzaj farby proszkowej	Epoksydowo/poliestrowa
Długość węża proszkowego (m)	10
Wąż proszkowy Ø (mm)	11
Ciśnienie wejściowe (bar)	5,0
Dysza powietrza transportowego (mm)	1,6
Dysza powietrza dozującego Ø (mm)	1,4

Wartości ustawień dla jednostki sterującej OptiFlex 2 CG09 z inżektorem OptiFlow IG06

Wszystkie wartości podane w tabeli są przybliżone i służą jedynie jako propozycja, ponieważ ustawienia parametrów oraz warunki ich stosowania u różnych użytkowników mogą w znacznym stopniu się różnić.

Powietrze całkowite		3 Nm ³ /h	4 Nm ³ /h	5 Nm ³ /h
		Wydatek proszku (g/min)		
Wyd. proszku (%)	20	85	100	120
	40	150	185	210
	60	210	255	280
	80	270	320	350
	100	300	360	395

Czyszczenie i obsługa


Czyszczenie inżektora

1. Wyjąć inżektor
2. Zdjąć wąż proszkowy z końcówki inżektora (4)
3. Zdjąć i oczyścić końcówkę inżektora (4) sprężonym powietrzem wolnym od oleju i wody
4. Wyczyścić korpus inżektora (1) sprężonym powietrzem. Istniejące zanieczyszczenia mogą być widoczne przez otwór końcówki inżektora (2)
5. Zmontować inżektor i umieścić w gnieździe pokrywy zbiornika



UWAGA!

Jeżeli inżektor jest poważnie zanieczyszczony musi być dodatkowo rozebrany! W tym celu należy zdemontować zawory zwrotne (6 i 7) odpowiednimi kluczami. Oczyścić poszczególne części sprężonym powietrzem, a jeżeli to nie wystarczy należy rozpuścić nagromadzone osady rozpuszczalnikiem nitro operację wykonywać po odłączeniu zaworów zwrotnych. Nie używać acetonu, nie zdrapywać!

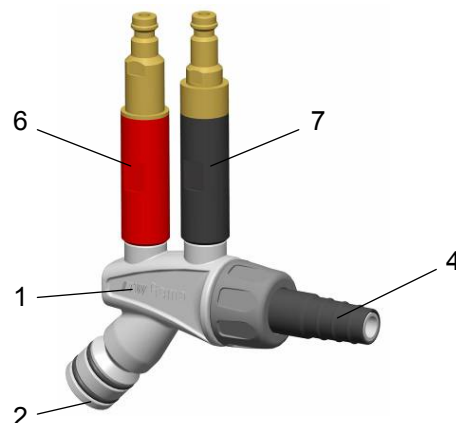

- | | | | |
|---|----------------------------|---|--|
| 1 | Obudowa inżektora | 6 | Zawór zwrotny powietrza transportowego |
| 2 | Końcówka wtykowa | 7 | Zawór zwrotny powietrza dozującego |
| 4 | Przyłącze węża proszkowego | | |


Czyszczenie zaworu zwrotnego



Informacja:

Przy demontażu zaworu zwrotnego czynności wykonywać z należytą ostrożnością!

Przedmuchać wkłady filtracyjne od strony wewnętrznej na zewnątrz!

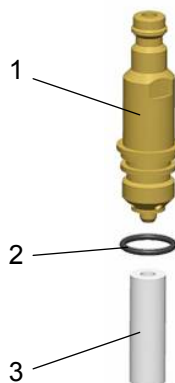


- 1 Złącze/zaślepka
- 2 O-ring
- 3 Element filtracyjny



Informacja:

Nie zanurzać wkładów filtracyjnych w cieczach lub rozpuszczalnikach!!!

Wymiana tulei wewnętrznej

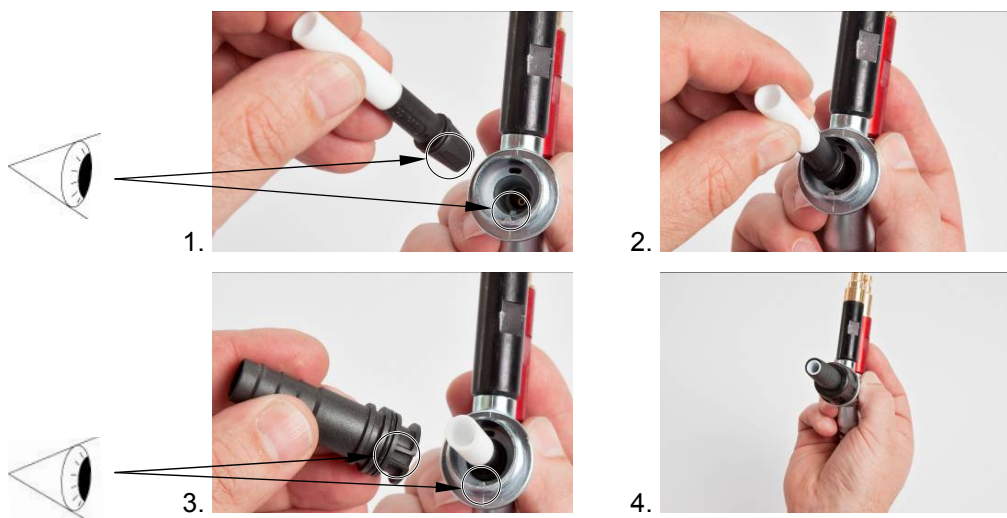

Wyszukiwanie błędów

Rozwiązywanie problemów

Jeżeli pistolet nie napyła farby, przy założeniu, że jednostka sterująca jest włączona, to oznacza, że inżektor może być zanieczyszczony lub zapchany.

Problem/przyczyna	Wyszukiwanie błędów
Dysza inżektora, zawór zwrotny, wąż proszkowy lub pistolet są zapchane	Wyczyścić elementy, ewentualnie wymienić
Podciśnienie jest zbyt niskie	Zwiększyć wydatek farby lub/i wartość powietrza całkowitego na jednostce sterującej
Tuleja wewnętrzna inżektora zużyta bądź niewłaściwie włożona	Wymienić bądź włożyć prawidłowo
Tuleja wewnętrzna jest zużyta po bardzo krótkim okresie pracy	Oczyścić dyszę, w przypadku uszkodzenia wymienić

Lista części zamiennych

Zamawianie części zamiennych

Podczas zamawiania części zamiennych do urządzeń malarskich należy postępować według następujących zasad:

- Podać typ oraz numer seryjny urządzenia
- Podać numer katalogowy, ilość oraz nazwę każdej z części zamiennych

Przykład:

Typ OptiFlow (typ IG06)

Nr seryjny 1234 5678

- **Numer kat.** 203 386, 1 sztuka, Klamra - Ø 18/15 mm

Przy zamawianiu kabla lub węża należy podać jego długość. Numery części, dla których należy podać długość są zawsze oznakowane *

Części zużywające się eksploatacyjnie są zawsze oznaczone #.

Wszystkie wymiary plastikowych węży posiadają oznakowaną średnicę wewnętrzną i zewnętrzną:

Przykład:

Ø 8/6 mm, 8 mm średnica zewnętrzna / 6 mm średnica wewnętrzna



UWAGA!

Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych, ponieważ części te zabezpieczają przed wybuchem. Stosowanie części nieoryginalnych będzie prowadziło do utraty gwarancji ITW Gema!


Inżektor OptiFlow (typ IG06-P)

	Inżektor OptiFlow IG06 - komplet (wraz poz. 1-11)	1007 780
A	Zespół zaworu zwrotnego powietrza transportowego (czerwony) - komplet (wraz z poz. 6, 8, 9 oraz 12)	1005 589
B	Zespół zaworu zwrotnego powietrza dozującego (czarny) - komplet (wraz z poz. 7, 8, 9 oraz 13) _{<0 }}	1005 590
C	Korpus inżektora - kompletny (wraz z poz. 1, 2, 10 i 11)	1006 530
1	Korpus inżektora (bez poz. 2)	1006 484
2	O-ring - Ø 16x2 mm	1007 794#
3	Tuleja wewnętrzna - Teflon, komplet	1006 485#
4	Przyłącze węża - Ø 10-12 mm, komplet (wraz z poz. 4.1)	1006 531
4.1	O-ring - Ø 11x1,5 mm	205 141#
5	Tuleja gwintowana	1006 483
6	Przyłącze (powietrze transportowe) - NW 5.5	1004 366
7	Przyłącze (powietrze dozujące) - NW 5.5	1004 367
8	O-ring - Ø 11x1,5 mm	1000 532#
9	Wkład filtracyjny - Ø 9/4x27 mm	1003 698
10	Dysza	1006 488
11	Śruba ustalająca dyszę - komplet (wraz z poz. 11.1)	1007 792
11.1	O-ring - Ø 18x2 mm	1007 793#
12	Korpus (czerwony)	1004 369
13	Korpus (czarny)	1004 370
16	Wąż powietrza transportowego - Ø 8/6 mm (czerwony)	103 500*
17	Wąż powietrza dozującego - Ø 8/6 mm (czarny)	1008 038*
18	Szybkozłącze do węża powietrza transportowego - NW5-Ø 8 mm	261 645
19	Szybkozłącze do węża powietrza dozującego - NW5-Ø 8 mm	261 637
	Wąż proszkowy - typu 66, POE, Ø 16/11 mm, przewodzący (standard)	105 139*#
	Wąż proszkowy - typu 74, POE, Ø 15/10 mm, przewodzący	1001 673*#
	Wąż proszkowy - typu 75, POE, Ø 18/12 mm, przewodzący	1001 674*#

* Proszę podać długość

Części zużywające się

Inżektor OptiFlow (typ IG06-P)

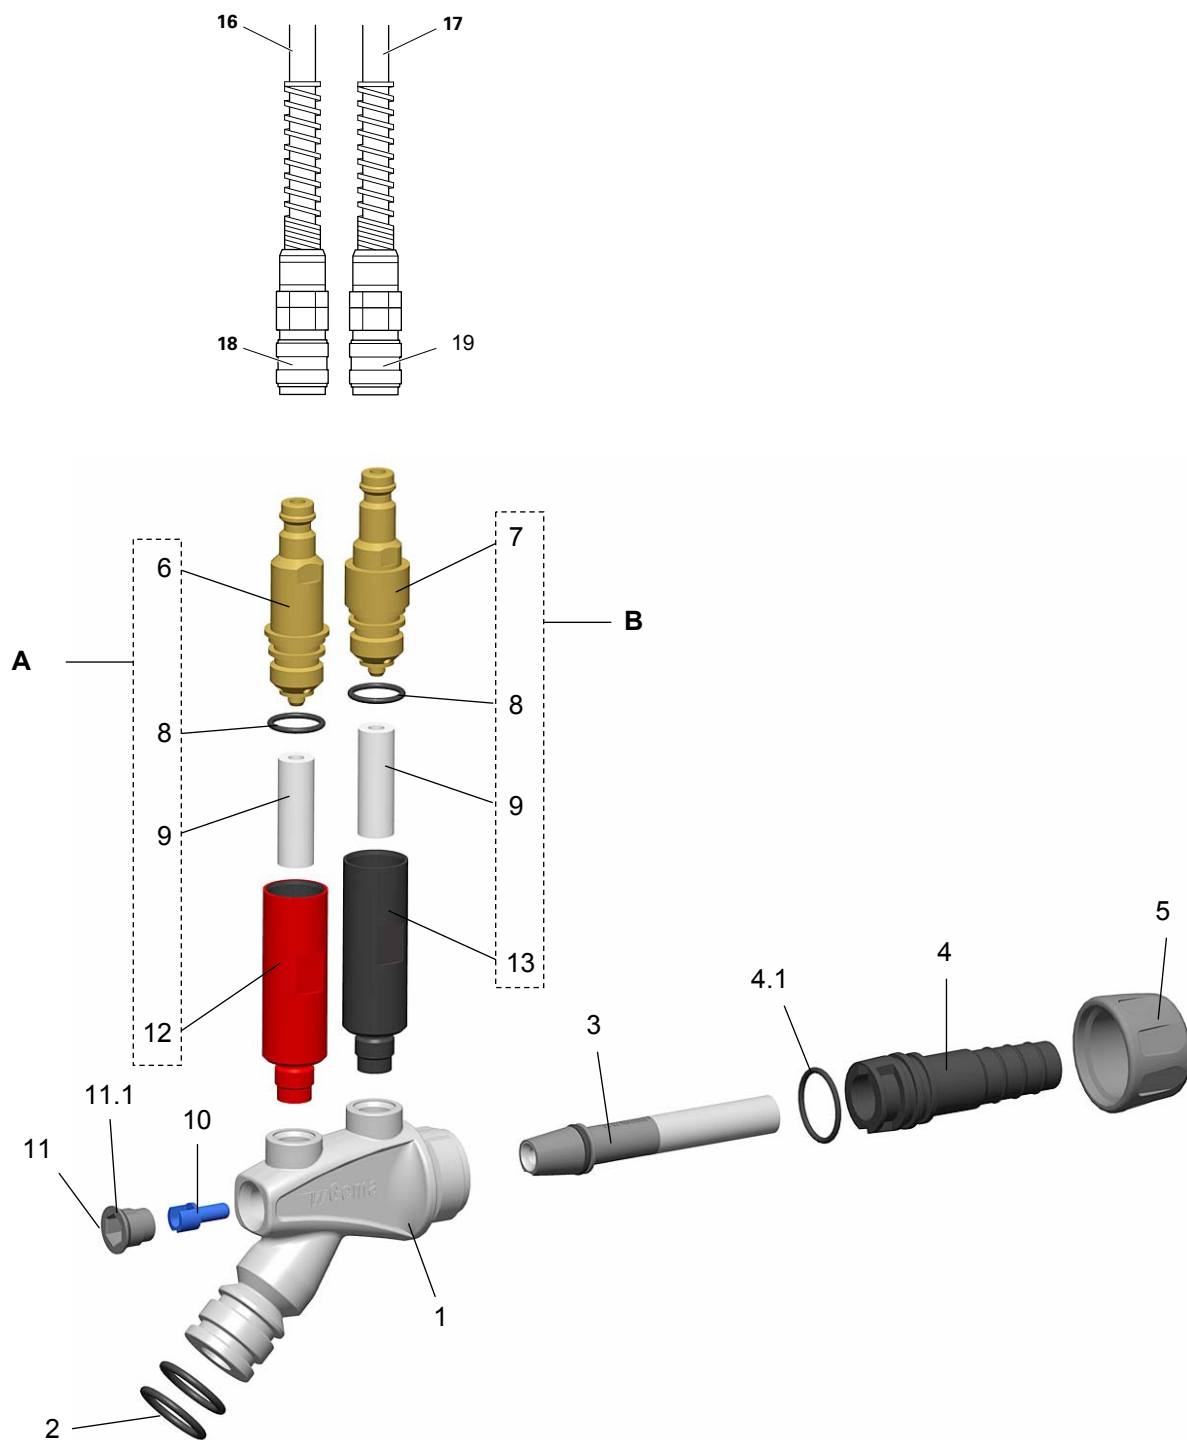

Inżektor OptiFlow (typ IG06-P)